

EASA Position regarding TCCA AD CF-2021-53 – Not eligible for adoption

EASA considerations, leading to the conclusion that Transport Canada Civil Aviation (TCCA) AD [CF-2021-53](#) is not eligible for adoption

On 24 December 2021, TCCA issued AD CF-2021-53, applicable to helicopters, if equipped with a radio (also known as radar) altimeter.

That AD requires a revision of the Rotorcraft Flight Manual (RFM) to incorporate limitations prohibiting certain operations requiring radio altimeter data when operating in U.S. airspace (see Figure 1 to paragraphs (A) and (B) of the AD), when in the presence of 5G C-Band interference as identified by Notices to Air Missions (NOTAMs).

The Applicability of TCCA AD CF-2021-53 provides a list of affected helicopter design approval holders which includes design approval holders of helicopter types for which TCCA does not represent the State of Design.

For the reasons described above, TCCA AD CF-2021-53 is not eligible for adoption by EASA under the provisions of [ED Decision 2019/018/ED](#).

EASA has not been able to determine the presence of an unsafe condition but continues to closely coordinate with the affected design approval holders before deciding if mandatory action is warranted.

For further information, please contact the Safety Information Section, Certification Directorate, EASA, E-mail: ADs@easa.europa.eu.

Original Signed

Cologne, 24 December 2021



CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ

La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l'article 521.427 du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Il est interdit à toute personne d'effectuer ou de permettre le décollage d'un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité sauf si les exigences de l'article 605.84 du RAC se rapportant aux CN sont satisfaites. L'annexe H de la norme 625, Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs, contient des informations concernant d'autres moyens de conformité aux CN.

Numéro :

CF-2021-53

Date d'entrée en vigueur :

4 janvier 2022

ATA :

34

Certificat de type :

Voir Applicabilité

Sujet :

Navigation – Giravion – Interdiction de mener des activités nécessitant l'utilisation d'un radioaltimètre en présence du brouillage causé par la technologie 5G des services sans fil à large bande de la bande C

Applicabilité :

La présente CN concerne tous les hélicoptères, peu importe la catégorie pour laquelle il est certifié, dont le titulaire du document d'approbation de la conception est indiqué ci-après :

- 1) Airbus Helicopters
- 2) Airbus Helicopters Deutschland GmbH
- 3) Bell Textron Canada Limited
- 4) Hélicoptères Guimbal
- 5) Leonardo S.p.A.

dont les hélicoptères sont équipés d'un radioaltimètre (aussi connu sous le nom d'altimètre radar).

Conformité :

À partir de la date d'entrée en vigueur de la présente CN, à moins que ce ne soit déjà fait.

Contexte :

En avril 2020, la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) a mis sur pied un groupe d'étude de la technologie 5G, formé de membres de la RTCA, de la Federal Aviation Administration (FAA), de constructeurs d'avions et de fabricants de radioaltimètres, de l'Organisation européenne pour l'équipement électronique de l'aviation civile (EUROCAE), d'organisations de l'industrie et d'exploitants, en vue d'effectuer une évaluation quantitative des performances de radioaltimètres exposés au brouillage des radiofréquences dû aux émissions prévues des services 5G dans la bande de fréquences de 3,7 à 3,98 GHz, ainsi qu'une analyse détaillée des risques qu'une telle interférence se produise et ait une incidence sur la sécurité aérienne. La RTCA a publié un rapport fondé sur les travaux du groupe d'étude dans lequel elle conclut qu'il y a un risque élevé que les systèmes de télécommunications 5G émettant dans la bande de fréquences de 3,7 à 3,98 GHz entraînent un brouillage préjudiciable des radioaltimètres pour tout type d'aéronef civil, notamment tout avion régional, d'affaires, de transport commercial et de l'aviation générale, ainsi que tout hélicoptère de transport et de l'aviation générale.

Le rapport arrive également à la conclusion que la probabilité et la gravité du brouillage augmentent lors d'un vol à basse altitude. Ce brouillage pourrait faire en sorte que le radioaltimètre soit inutilisable ou présente des données trompeuses, et/ou il pourrait avoir une incidence sur les systèmes associés à cet instrument à bord d'un aéronef civil. Le rapport de la RTCA fait renvoi aux « Report and Order (R&O) FCC 20-22 », de la Federal Communications Commission (FCC), qui présente les conditions liées aux radiofréquences et au niveau de puissance des nouveaux services en bande C. Le rapport de la RTCA indique la possibilité d'un brouillage provenant des émetteurs sans fil (p. ex., d'une station cellulaire) ainsi que des téléphones embarqués qui sont utilisés.

Le 9 décembre 2021, la FAA a publié et confirmé l'entrée en vigueur de la CN 2021-23-13, qui indique

que la bande C des services 5G sera active dans certaines régions des États-Unis à compter du 5 janvier 2022. La FAA a déterminé que, pour le moment, aucune information n'a été présentée pour démontrer que les radioaltimètres ne sont pas vulnérables au brouillage causé par les émissions en bande C autorisées aux États-Unis et que, en conséquence, la sécurité pourrait être compromise à l'activation des émissions en bande C.

Transports Canada est d'accord avec les conclusions de la FAA. Par conséquent, la présente CN exige que les giravions immatriculés au Canada dont l'état de conception n'est pas les États-Unis se conforment aux mesures prescrites dans la CN 2021-23-13 de la FAA, lorsque ces giravions évoluent dans l'espace aérien des États-Unis. La CN 2021-23-13 de la FAA vise tous les produits immatriculés au Canada dont l'état de conception est les États-Unis, conformément au sous-alinéa 605.84(1)(c)(i) du RAC.

Mesures correctives :

- A. Modifier la section traitant des limites dans le manuel de vol du giravion (RFM) existant pour y incorporer des limites interdisant certaines activités aériennes nécessitant les données du radioaltimètre, en présence des signaux sans fil à bande large de la bande C des services 5G qui sont indiqués dans un avis aux aviateurs (NOTAM) et précisés dans la figure 1 de la présente CN.

Pour ce faire, il est possible d'ajouter la présente CN au RFM existant du giravion.

Le fait de conserver la présente CN à bord d'un aéronef sans l'insérer dans le RFM, sous forme électronique ou papier, est également acceptable aux fins de conformité à cette mesure corrective.

- B. Informer tous les équipages de conduite de ces nouvelles limites, puis utiliser tout giravion conformément aux limites précisées dans la figure 1 de la présente CN à l'avenir.

Figure 1 – Modification du RFM; restrictions liées à l'utilisation du radioaltimètre en vol

Lors d'un vol dans l'espace aérien des États-Unis, les activités suivantes, qui nécessitent l'utilisation d'un radioaltimètre, sont interdites en présence du brouillage causé par la technologie 5G des services sans fil à large bande de la bande C, tel que prescrit par NOTAM (des NOTAM seront émis pour préciser les zones où les données du radioaltimètre ne sont pas fiables à cause de la présence du brouillage causé par la technologie 5G des services sans fil à large bande de la bande C) :

- Exécution d'approches nécessitant les minimums d'altitude du radioaltimètre dans le cadre de vols en mer du giravion. Au lieu de cela, les minimums barométriques doivent être utilisés.
- Activation des modes de pilotage automatique en vol stationnaire nécessitant les données du radioaltimètre.
- Activation des modes de pilotage automatique pour la recherche et le sauvetage (SAR) et nécessitant les données du radioaltimètre.
- Exécution de décollages et d'atterrissages conformément à toute procédure (catégorie A, catégorie B, selon la classe de performances stipulée dans le RFM ou les spécifications d'exploitation) nécessitant l'utilisation des données du radioaltimètre.

Autorisation :

Pour le ministre des Transports,

Le chef, Maintien de la navigabilité aérienne

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Rémy Knoerr

Émise le 24 décembre 2021

Contact :

Philip Lynch, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique TC.AirworthinessDirectives-Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada.